


## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. Повірки і юстування електронного тахеометра

**Мета роботи:** ознайомлення з процедурами повірки і юстування електронного тахеометра SOKKIA CX.

### *1. Повірка і юстування круглого рівня*

1. Привести прилад в горизонтальне положення за допомогою датчиків нахилу або циліндричного рівня:

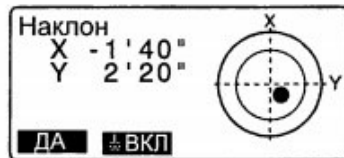

2. Перевірити положення бульбашки круглого рівня.

Якщо бульбашка залишилась на місці, юстування не потрібне.

Якщо бульбашка змістилась з центру, виконати юстування наступним чином. Спочатку визначити, в яку сторону змістилась бульбашка. Далі за допомогою юстувальної шпильки ослабити юстувальний гвинт круглого рівня зі сторони, протилежної напрямку зміщення бульбашки і, таким чином, помістити бульбашку в центр:



Обертати юстувальні гвинти так, щоб вони були однаково затягнуті і бульбашка залишилась в центрі круга.

!!! Не затягувати юстувальні гвинти занадто сильно, щоб не пошкодити круглий рівень.

### *2. Визначення місця нуля компенсатора*

1. Двічі натиснути клавішу [УСТ 0] на 1-й сторінці режиму вимірів, щоб встановити нульовий відлік по горизонтальному кругу.

2. В екрані режиму «Конфігурація» обрати «Константи прибора»:

3. В екрані «Константи прибора» обрати «Комп X Y» для виводу кутів нахилу в напрямку X (напрямку візування) і Y (напрямку обертання зорової труби).

4. Зачекати декілька секунд і зчитати автоматично скомпенсовані кутові відліки  $X_1$  і  $Y_1$ .

5. Повернути прилад на  $180^\circ$ , орієнтуючись по відліку горизонтального круга, що виводиться на екрані, закріпити закріплювальний гвинт горизонтального круга.

6. Зачекати декілька секунд і зчитати автоматично скомпенсовані кутові відліки  $X_2$  і  $Y_2$ .

7. В цьому положенні приладу обчислити величини відхилень (похибку місця нуля компенсатора):

$$X_{\text{відх}} = (X_1 + X_2)/2$$

$$Y_{\text{відх}} = (Y_1 + Y_2)/2$$

Якщо відхилення знаходяться в межах  $\pm 20''$  – юстування не потрібно.

Якщо відхилення перевищують  $\pm 20''$  – потрібно виконати юстування.

### 3. Визначення колімаційної похибки

1. В екрані режиму «Конфігурація» обрати «Константи прибора» – «Коллимація».

2. Навести на відбивач при крузі ліво і натиснути «ДА».

3. Повернути прилад на  $180^\circ$ , навести на той самий відбивач при крузі право і натиснути «ДА».

4. Натиснути «ДА», щоб встановити поправку.




### 4. Перевірка сітки ниток

1. Навести вертикальну нитку сітки ниток на нитку з виском.

2. Користуючись гвинтом точного наведення у вертикальній площині, перемістити зорову трубу.

Якщо візирна ціль переміщується паралельно вертикальній нитці з виском – юстування не потрібно.

Якщо вона відхиляється від вертикальної нитки – потрібно звернутися до сервіс-центру.

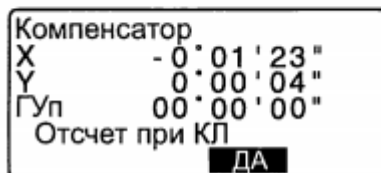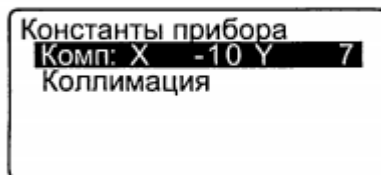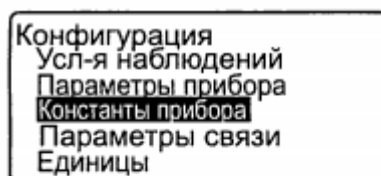

### 5. Перевірка оптичного відвісу

1. Привести прилад в горизонтальне положення і ретельно відцентрувати його над точкою стояння за допомогою сітки ниток оптичного відвісу.

2. Повернути верхню частину приладу на  $180^\circ$  і перевірити положення точки відносно сітки ниток.

Якщо точка знаходиться у центрі перетину ниток – юстування не потрібне.

Якщо точка відхилилася від центру перетину ниток – прилад потребує юстування: половину відхилення потрібно виправити підймальними гвинтами, а половину – юстувальними гвинтами оптичного відвісу.

### 6. Визначення постійної поправки відстанеміра

1. Встановити прилад над точкою А, а відбивач – над точкою В (відстань АВ  $\approx 100$  м).

Встановити точку С посередині між точками А і В.

2. 10 разів визначити горизонтальне прокладення між точками А і В і визначити середнє його значення.

3. Помістити прилад в точці С. 10 разів визначити горизонтальні прокладення СА і СВ та обчислити середні їх значення.

4. Обчислити постійну поправку відстанеміра:  $K = AB - (CA + CB)$ .

Повторити дії 1 – 4 двічі або тричі.

Якщо хоча б один раз значення К потрапило в межі  $\pm 3$  мм – юстування приладу не потрібне.

Якщо кожного разу значення К перевищує допустимі межі – потрібно звернутися в сервісний центр.

